

**Betriebsanleitung**  
**Messumformer für Phasenwinkel-Differenz**  
**SINEAX G 537**

**Mode d'emploi**  
**Convertisseur de mesure pour la différence des**  
**angles de phase SINEAX G 537**

**Operating Instructions**  
**Transducer for phase angle difference**  
**SINEAX G 537**



G537 Bdfc

134 015-01

01.06

Camille Bauer AG  
Aargauerstrasse 7  
CH-5610 Wohlen/Switzerland  
Telefon +41 56 618 21 11  
Telefax +41 56 618 35 35  
e-mail: [info@camillebauer.com](mailto:info@camillebauer.com)  
<http://www.camillebauer.com>

 **CAMILLE BAUER**



Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden!


Les appareils ne peuvent être éliminés que de façon appropriée!

The instruments must only be disposed of in the correct way!

# Betriebsanleitung

## Messumformer für Phasenwinkel-Differenz SINEAX G 537

Sicherheitshinweise, die unbedingt beachtet werden müssen, sind in dieser Betriebsanleitung mit folgenden Symbolen markiert:

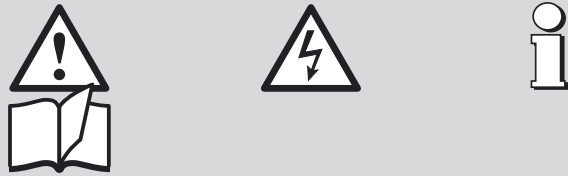

### Inhaltsverzeichnis

1. Erst lesen, dann ...	3
2. Kurzbeschreibung	3
3. Technische Daten	3
4. Befestigung	4
5. Elektrische Anschlüsse	4
6. Inbetriebnahme und Wartung	5
7. Demontage-Hinweis	5
8. Mass-Skizze	5
9. Gerätezulassungen	5
10. Konformitätserklärung	12

### 1. Erst lesen, dann ...



Der einwandfreie und gefahrlose Betrieb setzt voraus, dass die Betriebsanleitung **gelesen** und die in den Abschnitten

#### 4. Befestigung

#### 5. Elektrische Anschlüsse

enthaltenen Sicherheitshinweise **beachtet** werden.

Der Umgang mit diesem Gerät sollte nur durch entsprechend geschultes Personal erfolgen, das das Gerät kennt und berechtigt ist, Arbeiten in regeltechnischen Anlagen auszuführen.

Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch.

### 2. Kurzbeschreibung

Der Umformer **SINEAX G 537** formt die Phasenwinkel-Differenz von zwei zu synchronisierenden Netzen in ein **eingeprägtes** Gleichstrom- oder **aufgeprägtes** Gleichspannungssignal um, das sich proportional zum Messwert verhält.

### 3. Technische Daten

#### Messeingang

Messbereich: Innerhalb  $-180 - 0 - 180^\circ \text{el}$ , eindeutiger Ausgangswert jedoch nur bis  $-175 - 0 - 175^\circ \text{el}$ ; Mess-Spanne  $\leq 20^\circ \text{el}$

Nennfrequenz:  $\geq 10$  bis 1500 Hz (min. 40 Hz, max. 400 Hz bei Hilfsenergie ab Messeingang)

Eingangsnennspannungen: Generator und Sammelschiene 10 - 230 V oder 230 - 690 V (min. 24 V, max. 230 V, je nach eingebautem Netzteil, bei Hilfsenergie ab Messeingang)

#### Messausgang

Gleichstrom: 0 - 1 bis 0 - 20 mA  
0,2 - 1 bis 4 - 20 mA  
 $\pm 1$  bis  $\pm 20$  mA

Bürdenspannung: - 12 / 15 V

Aussenwiderstand:  $R_{\text{ext}} \text{ max. [k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} \text{ [mA]}}$   
resp.  $\leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} \text{ [mA]}}$

$I_{\text{AN}}$  = Ausgangsstromendwert

Gleichspannung: 0 - 1 bis 0 - 10 V  
0,2 - 1 bis 2 - 10 V  
 $\pm 1$  bis  $\pm 10$  V

Belastbarkeit: Max. 4 mA

#### Hilfsenergie

DC-, AC-Netzteil (DC oder 40 - 400 Hz)

Nennspannung	Toleranz-Angabe
85 - 230 V DC / AC	DC - 15 bis + 33%
24 - 60 V DC / AC	AC $\pm 15\%$

Leistungsaufnahme:  $\leq 2,5$  W bzw.  $\leq 3,5$  VA

#### Optionen

Anschluss auf

Niederspannungsseite: 24 V AC oder 24 - 60 V DC, siehe Bild 4

Hilfsenergie ab Messeingang (self powered):  $\geq 24 - 60$  V AC oder 85 - 230 V AC, siehe Bild 3

Max. und min. Messeingangsspannung beachten!

Schildaufdruck	Eingangsspannungsbereich = interner Hilfsenergie-Bereich	Toleranz	Hilfsenergie-Anschluss
Self powered by 4/5 (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC	$\pm 15\%$	Intern ab Messeingang
Self powered by 4/5 (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC		

## Genauigkeitsangaben (Analog EN 60 688)

Bezugswert:  $\Delta\varphi = 90^\circ$   
 Grundgenauigkeit: Klasse 0,5

## Sicherheit

Verschmutzungsgrad: 2  
 Überspannungskategorie: III

## Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:  $-10$  bis  $+55$  °C  
 Lagerungstemperatur:  $-40$  bis  $+70$  °C  
 Relative Feuchte im Jahresmittel:  $\leq 75\%$   
 Betriebshöhe: 2000 m max.  
 Nur in Innenräumen zu verwenden

## 4. Befestigung

Die Befestigung des SINEAX G 537 erfolgt auf einer Hutschiene.

**i** Bei der Bestimmung des Montageortes müssen die «**Umgebungsbedingungen**», Abschnitt «3. Technische Daten», eingehalten werden!

Gehäuse auf Hutschiene (EN 50 022) aufschnappen (siehe Bild 1).

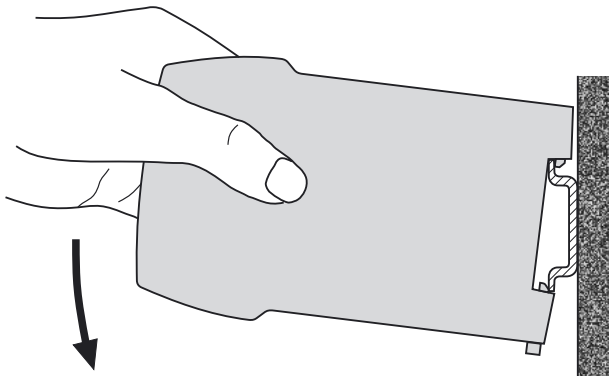


Bild 1. Montage auf Hutschiene 35 × 15 oder 35 × 7,5 mm.

## 5. Elektrische Anschlüsse

Elektrische Leitungen nach den Angaben auf dem Typenschild des gelieferten Messumformers anschliessen.

**⚡** Unbedingt sicher stellen, dass alle Leitungen beim Anschliessen spannungsfrei sind!  
**Drohende Gefahr durch hohe Eingangsspannung oder hohe Hilfsenergiespannung!**

**i** Es ist zu beachten, ...

... dass die Daten, die zur Lösung der Messaufgabe erforderlich sind, mit denen auf dem Typenschild des SINEAX G 537 übereinstimmen (⊖ ⊕ Messeingänge, ⊕ ⊖ Messausgang und ⊖ ⊕ Hilfsenergie, siehe Bild 5)!

... dass der Widerstand im Ausgangsstromkreis bei Stromausgang den Wert

$$R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]} \text{ resp. } \leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

( $I_{\text{AN}}$  = Ausgangsstromendwert)  
 nicht **überschreitet**, und bei Spannungsausgang den Wert

$$R_{\text{ext min.}} [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{4 \text{ mA}}$$

( $U_{\text{AN}}$  = Ausgangsspannungsendwert)  
 nicht **unterschreitet**!

... dass die Messausgangsleitungen als verdrehtes Kabel und möglichst räumlich getrennt von Starkstromleitungen verlegt werden!

Im übrigen landesübliche Vorschriften (z.B. für Deutschland VDE 0100 «Bedingungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 Volt») bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen befolgen!

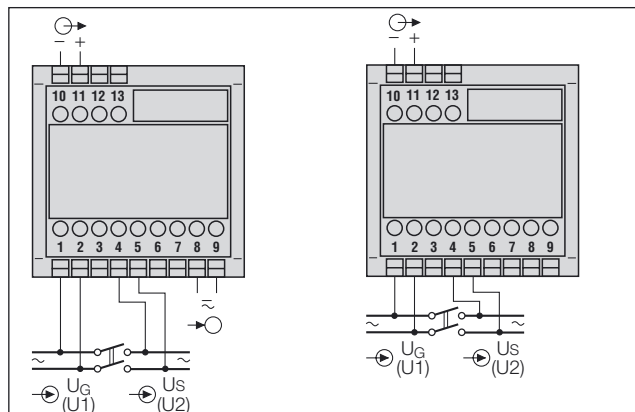


Bild 2. Hilfsenergie-Anschluss an Klemmen 8 und 9.

Bild 3. Hilfsenergie intern ab Messeingang, Hilfsenergie-Anschluss entfällt.

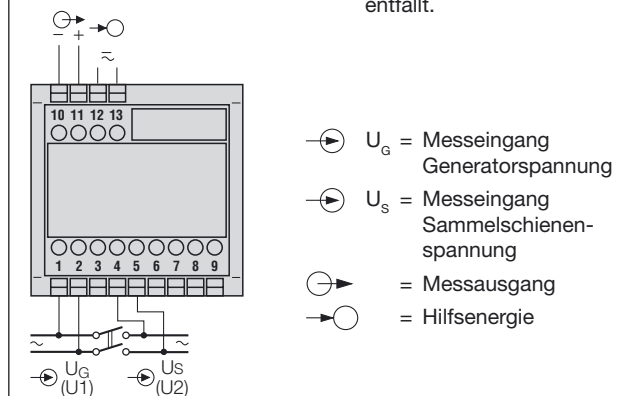


Bild 4. Hilfsenergie-Anschluss auf Niederspannungsseite an Klemmen 12 und 13.

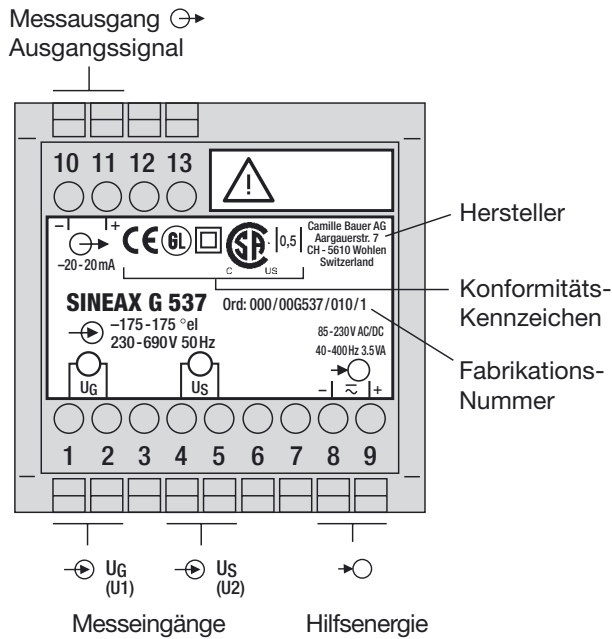


Bild 5. Erklärungen zum Typenschildbeispiel.

## 6. Inbetriebnahme und Wartung

Hilfsenergie und Messeingänge einschalten. Es besteht die Möglichkeit, während des Betriebes die Ausgangsleitung zu unterbrechen und ein Kontrollgerät anzuschliessen, z.B. für eine Funktionsprüfung.

Der Messumformer ist wartungsfrei.

## 7. Demontage-Hinweis

Messumformer gemäss Bild 6 von Tragschiene abnehmen.

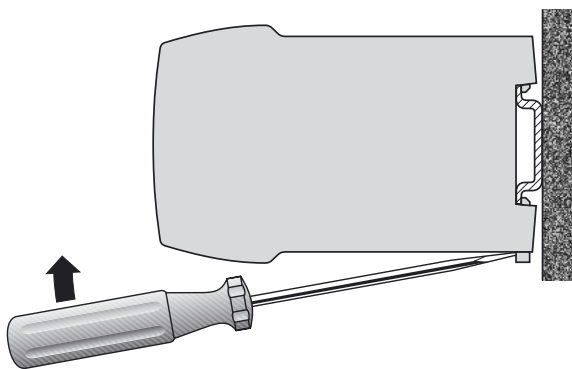


Bild 6

## 8. Mass-Skizze

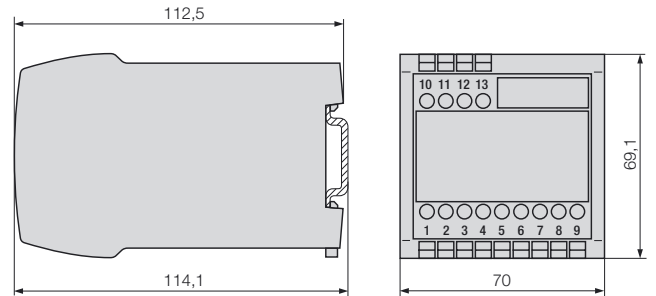


Bild 7. Gehäuse **P13/70** auf Hutschiene (35×15 mm oder 35×7,5 mm, nach EN 50 022) aufgeschnappt.

## 9. Gerätezulassungen



Germanischer Lloyd Zulassung  
Zertifikat Nr.: 12 261-98 HH



CSA geprüft für USA und Kanada  
file-nr. 204767

# Mode d'emploi

## Convertisseur de mesure pour la différence des angles de phase

### SINEAX G 537

Les conseils de sécurité qui doivent impérativement être observés sont marqués des symboles ci-contre dans le présent mode d'emploi:



## Sommaire

1. A lire en premier, ensuite...	6
2. Description brève	6
3. Caractéristiques techniques	6
4. Fixation	7
5. Raccordements électriques	7
6. Mise en service et entretien	8
7. Instructions pour le démontage	8
8. Croquis d'encombrement	8
9. Admission d'appareils	8
10. Certificat de conformité	12

## 1. A lire en premier, ensuite ...



Pour un fonctionnement sûr et sans danger, il est essentiel de lire le présent mode d'emploi et de **respecter** les recommandations de sécurité mentionnées dans les rubriques

### 4. Fixation

### 5. Raccordements électriques.

Ces appareils devraient uniquement être manipulés par des personnes qui les connaissent et qui sont autorisées à travailler sur des installations techniques de réglage.

Toute intervention dans l'appareil entraîne l'extinction de la clause de garantie.

## 2. Description brève

Le convertisseur de mesure **SINEAX G 537** transforme la différence des angles de phase de deux réseaux à synchroniser en un signal de courant continu **contraint** ou une tension continue **contrainte** proportionnel à la valeur mesurée.

## 3. Caractéristiques techniques

### Entrée de mesure

Etendue de mesure: Dans  $-180 - 0 - +180$  °el, mais indication claire seulement à  $-175-0- +175$  °el;  
Plage de mesure  $\leq 20$  °el

Fréquence nominal:  $\geq 10$  à 1500 Hz (min. 40 Hz, max. 400 Hz avec alimentation auxiliaire via entrée de mesure)

Tensions nominales d'entrée: Générateur et barre collectrice  
10 - 230 V ou 230 - 690 V  
(min. 24 V, max. 230 V, selon bloc d'alimentation incorporé, avec alimentation auxiliaire via entrée de mesure)

### Sortie de mesure

Courant continu: 0 - 1 à 0 - 20 mA  
0,2 - 1 à 4 - 20 mA  
 $\pm 1$  à  $\pm 20$  mA

Tension de charge: - 12 / 15 V

Résistance extérieure:  $R_{\text{ext}} \text{ max. [k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} \text{ [mA]}}$   
resp.  $\leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} \text{ [mA]}}$

$I_{\text{AN}}$  = Valeur finale du courant de sortie

Tension continue: 0 - 1 à 0 - 10 V  
0,2 - 1 à 2 - 10 V  
 $\pm 1$  à  $\pm 10$  V

Charge: Max. 4 mA

### Alimentation auxiliaire

Bloc d'alimentation CC, CA ( CC ou 40 - 400 Hz)

Tensions nominales	Tolérances
85 - 230 V CC / CA	CC - 15 à + 33%
24 - 60 V CC / CA	CA $\pm 15\%$

Consommation:  $\leq 2,5$  W resp.  $\leq 3,5$  VA

### Options

Connexion à basse tension: 24 V CA ou 24-60 V CC, voir Fig. 4

Alimentation auxiliaire de l'entrée de mesure (self powered):  $\geq 24 - 60$  V CA ou 85 - 230 V CA, voir Fig. 3



Respecter la tension d'entrée max. et min.!

Inscription de la plaquette signalétique	Etendue de la tension d'entrée = étendue de l'alim. aux. interne	Tolérance	Connex. de l'alimentation auxiliaire
Self powered by 4/5 (int. 24-60 V)	24 - 60 V CA	$\pm 15\%$	Interne de l'entrée de mesure
Self powered by 4/5 (int. 85-230 V)	85 - 230 V CA		

### Précision (en analogie EN 60 688)

Valeur de référence:  $\Delta\varphi = 90^\circ$   
Précision de base: Classe 0,5

### Sécurité

Degré d'encrassement: 2  
Catégorie de surtension: III

### Ambiance extérieure

Température de fonctionnement:  $-10$  à  $+55$  °C  
Température de stockage:  $-40$  à  $+70$  °C  
Humidité relative en moyenne annuelle:  $\leq 75\%$   
Altitude: 2000 m max.  
Utiliser seulement dans les intérieurs

## 4. Fixation

Les SINEAX G 537 peuvent être montés sur des rails «à chapeau».



En déterminant l'emplacement de montage, il faut tenir compte des indications fournis sous la rubrique «Ambiance extérieure» du chapitre «3. Caractéristiques techniques»!

Encliqueter le boîtier sur le rail «à chapeau» (EN 50 022) (voir Fig. 1).

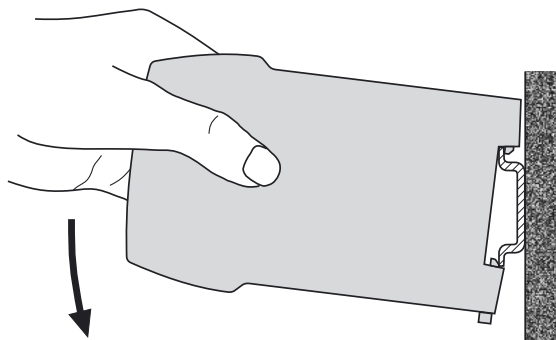


Fig. 1. Montage sur rail «à chapeau» 35 x 15 ou 35 x 7,5 mm.

## 5. Raccordements électriques

Raccorder les lignes électriques selon l'indication sur la plaquette signalétique.



Lors du raccordement des câbles, s'assurer impérativement que toutes les lignes soient hors tension!

**Danger imminent par tension de mesure ou par tension d'alimentation auxiliaire qui peuvent être élevées!**



Veillez en plus, ...

... que les caractéristiques techniques qui permettent de résoudre le problème de mesure correspondent aux données mentionnées sur la plaquette signalétique de SINEAX G 537 (→ entrées de mesure, → sortie de mesure et → alimentation auxiliaire, voir Fig. 5)!

... que la valeur indiquée pour la résistance du circuit de sortie ne doit pas être **dépassée par le haut** pour la sortie de courant

$$R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]} \quad \text{resp.} \leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

( $I_{\text{AN}}$  = Valeur finale du courant de sortie)

et ne soit pas **surpassée par le bas** pour la sortie de tension

$$R_{\text{ext min.}} [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{4 \text{ mA}}$$

( $U_{\text{AN}}$  = Valeur finale de la tension de sortie)!

... que les lignes de sortie de signal de mesure soient réalisées par des câbles torsadés et disposées à une certaine distance des lignes courant fort!

Au reste, respecter les prescriptions nationales pour l'installation et le choix du matériel des conducteurs électriques!

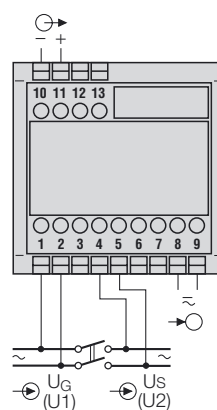


Fig. 2. Alimentation auxiliaire sur bornes 8 et 9.

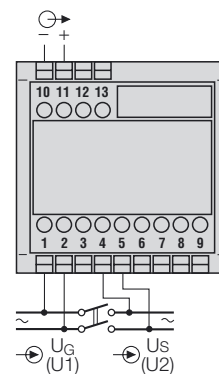


Fig. 3. Alimenté interne par l'entrée de mesure, alimentation auxiliaire pas nécessaire.

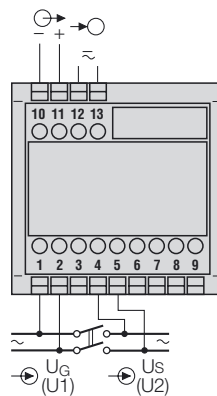


Fig. 4. Alimentation auxiliaire sur côté basse tension sur bornes 12 et 13.

- $U_G$  = Entrée de mesure tension du générateur
- $U_S$  = Entrée de mesure tension de la barre collectrice
- = Sortie de mesure
- = Alimentation auxiliaire

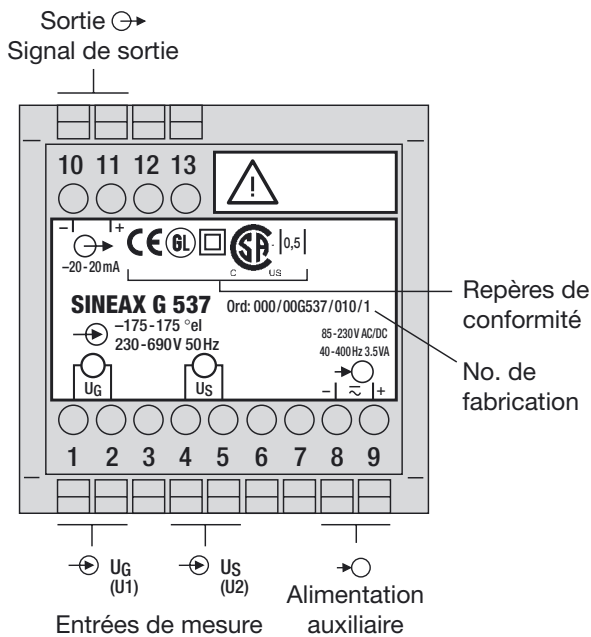


Fig. 5. Déclaration pour la plaquette signalétique.

## 6. Mise en service et entretien

Enclencher l'alimentation auxiliaire et l'entrée de mesure. Il est possible d'interrompre le circuit de sortie pendant le fonctionnement pour brancher par exemple un appareil de contrôle.

Le convertisseur de mesure ne nécessite pas d'entretien.

## 7. Instructions pour le démontage

Démonter le convertisseur du rail support selon Fig. 6.

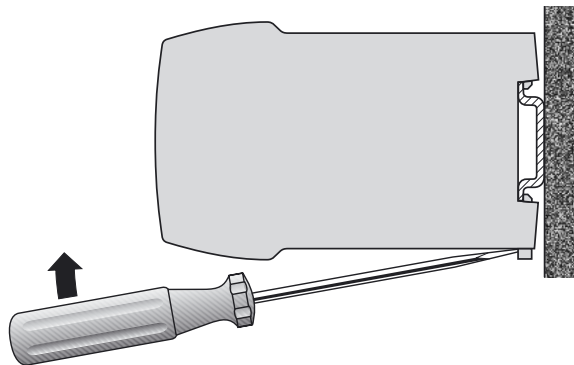


Fig. 6

## 8. Croquis d'encombrement

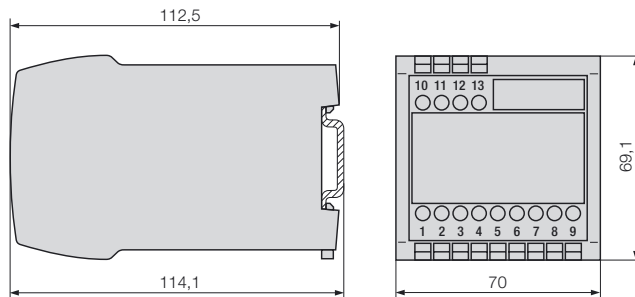


Fig. 7. Boîtier type P13/70 encliqueté sur rail «à chapeau» (35×15 mm ou 35×7,5 mm, selon EN 50 022).

## 9. Admission d'appareils



Lloyd germanique  
Type du certificat d'approbation:  
12 261-98 HH



CSA examiné pour les USA et le Canada  
file-nr. 204767

### FCC consentement et Canadian DOC déclaration

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites prévues pour les appareils numériques de classe A et à la partie 15 des règlements FCC et à la réglementation des radio-interférences du Canadian Department of communications. Ces limites sont destinées à fournir une protection adéquate contre les interférences néfastes lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut radier une énergie à fréquence radioélectrique; il est en outre susceptible d'engendrer des interférences avec les communications radio, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi. L'utilisation de cet appareil dans les zones résidentielles peut causer des interférences néfastes, auquel cas l'exploitant sera amené à prendre les dispositions utiles pour palier aux interférences à ses propres frais.



# Operating Instructions

## Transducer for phase angle difference SINEAX G 537

Safety precautions to be strictly observed are marked with following symbols in the Operating Instructions:



### Contents

1. Read first and then ...	9
2. Brief description	9
3. Technical data	9
4. Mounting	10
5. Electrical connections	10
6. Commissioning and maintenance	11
7. Releasing the transducer	11
8. Dimensional drawing	11
9. Instruments admissions	11
10. Declaration of conformity	12

### 1. Read first and then ...



The proper and safe operation of the device assumes that the Operating Instructions is **read carefully** and the safety warnings given in the various Sections

#### 4. Mounting 5. Electrical connections

are **observed**.

The device should only be handled by appropriately trained personnel who are familiar with it and authorised to work in electrical installations. Unauthorized repair or alteration of the unit invalidates the warranty.

### 2. Brief description

The transducer **SINEAX G 537** converts the phase angle difference of two synchronised supplies into a **load independent** DC current or a **load independent** DC voltage proportional to the measured value.

### 3. Technical data

#### Measuring input

Measuring range: Within  $-180 - 0 - +180$  °el, but clear indication only to  $-175-0- +175$  °el; measuring span  $\leq 20$  °el

Nominal frequency:  $\geq 10$  to 1500 Hz (min. 40 Hz, max. 400 Hz with power supply from measuring input)

Nominal input voltages: Generator and bus bar  $\geq 10 - 230$  V or  $230 - 690$  V (min. 24 V, max. 230 V, acc. to build-in power pack, with power supply from measuring input)

#### Measuring output

DC current: 0 - 1 to 0 - 20 mA  
0.2 - 1 to 4 - 20 mA  
 $\pm 1$  to  $\pm 20$  mA

Burden voltage:  $-12 / 15$  V

External resistance:  $R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$   
resp.  $\leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$   
 $I_{\text{AN}}$  = Full output value

DC voltage: 0 - 1 to 0 - 10 V  
0.2 - 1 to 2 - 10 V  
 $\pm 1$  to  $\pm 10$  V

Load capacity: Max. 4 mA

#### Power supply

AC/DC power pack (DC or 40 - 400 Hz)

Rated voltage	Tolerance
85 - 230 V DC / AC	DC $-15$ to $+33\%$
24 - 60 V DC / AC	AC $\pm 15\%$

Power consumption:  $\leq 2.5$  W resp.  $\leq 3.5$  VA

#### Options

Connected to the low tension terminal side: 24 V AC or 24-60 V DC, see Fig. 4

Power supply from measuring input (self powered):  $\geq 24 - 60$  V AC or  $85 - 230$  V AC, see Fig. 3



Please note the max. and min. meas. input voltage!

Type label inscription	Input voltage range = internal power supply range	Tolerance	Power supply connection
Self powered by 1/2 (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC	$\pm 15\%$	Internal measuring input
Self powered by 1/2 (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC		

**Accuracy** (acc. to IEC 688)

Reference value:  $\Delta\varphi = 90^\circ$   
 Basic accuracy: Class 0.5

**Safety**


Pollution degree: 2  
 Installation category: III

**Environmental conditions**

Operating temperature:  $-10$  to  $+55$  °C  
 Storage temperature:  $-40$  to  $+70$  °C  
 Relative humidity of annual mean:  $\leq 75\%$   
 Altitude: 2000 m max.  
 Indoor use statement

**4. Mounting**

The SINEAX G 537 can be mounted on a top-hat rail.

 Note **“Environmental conditions”** in Section “3. Technical data” when determining the place of installation!

Simply clip the device onto the top-hat rail (EN 50 022) (see Fig. 1).

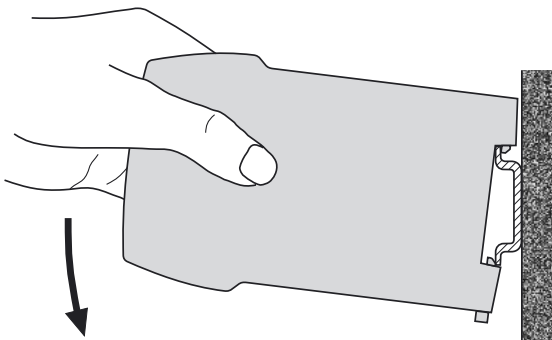



Fig. 1. Mounting onto top-hat rail 35 × 15 or 35 × 7.5 mm.

**5. Electrical connections**

Connect the electric conductors acc. to the instructions on type label.

 Make sure that all input cables are not live (potential-free) when making the connections!  
**Impending danger by high input voltage or high power supply voltage!**



Also note that, ...

... the data required to carry out the prescribed measurement must correspond to those marked on the nameplate of the SINEAX G 537 (→ measuring inputs, → measuring output and → power supply, see Fig. 5)!

... the resistance in the output circuit may not **overrange** the current output value

$$R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]} \quad \text{resp.} \leq \frac{-12 \text{ V}}{-I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

( $I_{\text{AN}}$  = current output value)

and not **underrange** the voltage output value

$$R_{\text{ext min.}} [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{4 \text{ mA}}$$

( $U_{\text{AN}}$  = voltage output value)

... the measurement output cables should be twisted pairs and run as far as possible away from heavy current cables!

In all other respects, observe all local regulations when selecting the type of electrical cable and installing them!

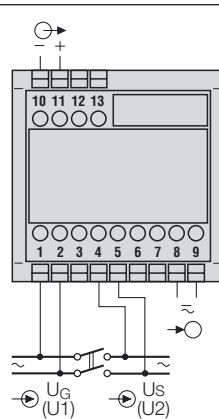


Fig. 2. Power supply to terminals 8 und 9.

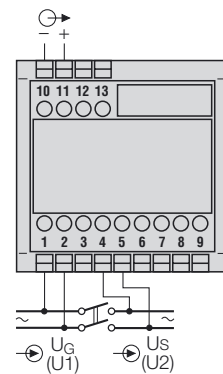


Fig. 3. Power supply internal from measuring input, power supply not required.

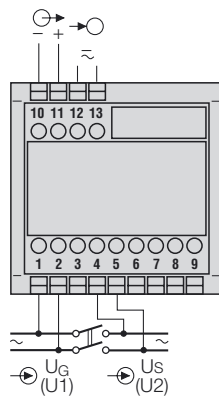






Fig. 4. Power supply connected to the low tension to terminals 12 and 13.

-   $U_G$  = Measuring input Generator voltage
-   $U_S$  = Measuring input Bus bar voltage
-  = Measuring output
-  = Power supply

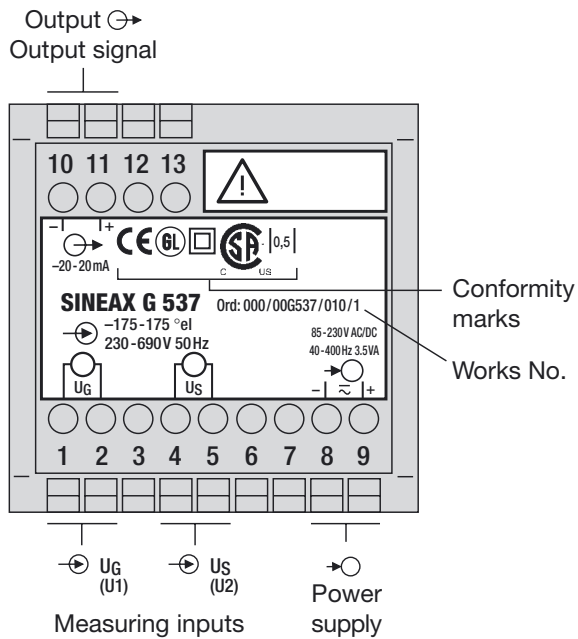


Fig. 5. Declaration to type label.

## 6. Commissioning and maintenance

Switch on the power supply and the measuring inputs. It is possible during the operation to disconnect the output line and to connect a check instrument, e.g. for a functional test.

No maintenance is required.

## 7. Releasing the transducer

Release the transducer from a top-hat rail as shown in Fig. 6.

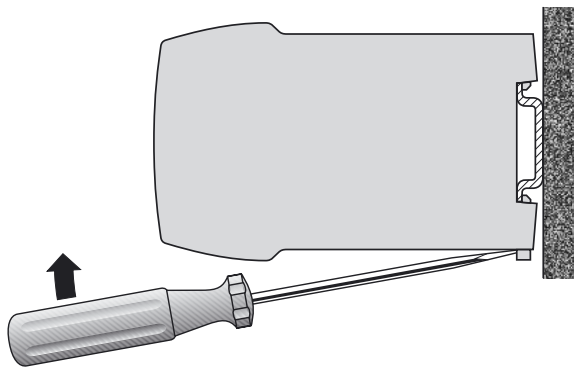


Fig. 6

## 8. Dimensional drawing

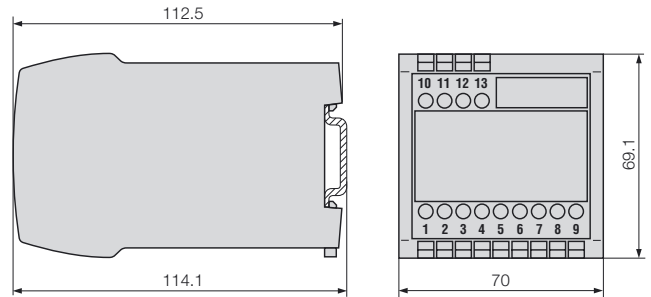


Fig. 7. Housing P13/70 clipped onto a top hat rail (35×15 mm or 35×7.5 mm, acc. to EN 50 022).

## 9. Instruments admissions



Germanischer Lloyd  
Type approval certificate: 12 261-98 HH



CSA approved for USA and Canada  
file-nr. 204767

### FCC Compliance and Canadian DOC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both part 15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications: These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is like to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

10. Konformitätserklärung / 10. Certificat de conformité / 10. Declaration of conformity



**EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
DECLARATION OF CONFORMITY**



Dokument-Nr./  
Document.No.: G537.DOC

Hersteller/  
Manufacturer: **Camille Bauer AG**  
Switzerland

Anschrift /  
Address: **Aargauerstrasse 7**  
**CH-5610 Wohlen**

Produktbezeichnung/  
Product name: **Messumformer für Phasenwinkel-Differenz**  
Measuring Transducer for Phase Angle Differential

Typ / Type: **SINEAX G537**

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein, nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

The above mentioned product has been manufactured according to the regulations of the following European directives proven through compliance with the following standards:

Nr. / No.	Richtlinie / Directive
89/336/EWG	Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV - Richtlinie
89/336/EEC	Electromagnetic compatibility -EMC directive

EMV / EMC	Fachgrundnorm / Generic Standard	Messverfahren / Measurement methods
Störaussendung / Emission	EN 50 081-2 : 1993	EN 55011 : 1992
Störfestigkeit / Immunity	EN 50 082-2 : 1994	IEC 1000-4-2 : 1991 IEC 1000-4-3 : 1995 IEC 1000-4-4 : 1988 IEC 1000-4-6 : 1995

Nr. / No.	Richtlinie / Directive
73/23/EWG	Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen - Niederspannungsrichtlinie - CE-Kennzeichnung : 95
73/23/EEC	Electrical equipment for use within certain voltage limits - Low Voltage Directive - Attachment of CE mark : 95
EN/Norm/Standard	IEC/Norm/Standard
EN 61 010-1 : 1993	IEC 1010-1 : 1990 + A1 : 1992

Ort, Datum /  
Place, date: Wohlen, den 3. März 1998

Unterschrift / M.Ulrich

Signature: *M. Ulrich* Leiter Entwicklung

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentationen sind zu beachten.

This declaration certifies compliance with the above mentioned directives but does not include a property assurance. The safety notes given in the product documentations, which are part of the supply, must be observed.